

Led ቀለም አመልካች	መንስኤ	የአጥሪተር የማስተካከያ እርምጃ	የቪዲዮ አጋዥ ስልጠና
The Operators Mitigation (የአጥሪተሮች የማስተካከያ እርምጃ) ቅደም ተከተል ቻርት በ STREAM™ መሰሪያ ውስጥ ለሚፈጠሩ የተለመዱ የስህተት ኮዶች መፍትሔ ለመፈለግ የተነደፈ ነው። STREAM™ን ይመልከቱ ለተጨማሪ ማብራሪያ የአሰራር ሂደቶች እና የጥገና መመሪያ መሰረታዊ የማስተካከያ እርምጃዎች ችግሩን ካልፈቱት እና ችግሩ ከቀጠለ በአካባቢዎ የሚገኝ ባለሙያን ያማክሩ ወይም Aqua Research Tech Support (አኳ የጥናት ምርምር የቴክ ድጋፍን) በ-505.414.3929 ያግኙ።			
 ብርት ጥፍት የሚል ቢጫ መብራት	A. ዝቅተኛ የኃይል አቅርቦት 	A.1. የኃይል አቅርቦቱን ይፈትሹ። የኃይል አቅርቦቱ ተሰክቷል? ግድግዳው ላይ የኃይል አቅርቦት አለ? ከባትሪ ጋር የተገናኘ ከሆነ ባትሪው ሞቷል ወይስ አነስተኛ ኃይል ነው ያለው? A.2. አሁን ላይ ከተገናኘው የኃይል አቅርቦት ያላቅቁ። A.3. ሌላ የግድግዳ የኃይል ማገናኛ ላይ ይሰኩ ወይም ከተለዋጭ የኃይል ምንጭ ጋር ያገናኙ (ማለትም የመኪና ባትሪ ወይም የፀሐይ ፓነል ኢንቨርተር)። A.4. የ STREAM™ መሰሪያውን ያብሩ።	
 ደማቅ ቢጫ መብራት	B. ዝቅተኛ የኃይል አቅርቦት  C. የጨው መጠኑ በጣም ከፍተኛ ነው 	B.1. የኃይል አቅርቦቱን ይፈትሹ። ከግድግዳው ሶኬት፣ ከመኪና ባትሪ ወይም ከፀሐይ ፓነል ክፍል ኃይል አለ? B.2. የ STREAM™ መሰሪያውን ያጥፉ። B.3. ከሌላ የኃይል ምንጭ፣ የግድግዳ ሶኬት፣ ከመኪና ባትሪ ወይም ከፀሐይ ፓነል ኢንቪንተር ጋር ያገናኙ። B.4. የ STREAM™ መሰሪያውን ያብሩ። C.1. የጨው ክምችት መጠኑ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። የጨው መጠኑን ለመቀነስ ሙሙቱ ውስጥ ውሃ ይጨምሩ። C.2. የጨው ሙሙቱ በደንብ መቀላቀሉን ያረጋግጡ (ሁሉም ጨው መሟሟቱን) እና የ STREAM™ መሰሪያውን እንደገና ያስጀምሩ። C.3. ስህተትን የሚያመለክት ደማቅ ቢጫ መብራት እስኪበራ ድረስ መሰሪያው እንዲሰራ ያድርጉ። C.4. የቆየውን የጨው ሙሙት ለማስወጣት መሰሪያውን አጥፍተው ድጋሚ በማብራት እርምጃ C.3 ከ3 እስከ 4 ጊዜ ይድገሙት።	
 ብርት ጥፍት የሚል ቀይ/ቢጫ/ቀይ መብራት	D. የኃይል አቅርቦት ከክልል ውጪ ነው 	D.1. የ STREAM™ መሰሪያውን ያጥፉ። D.2. መሰሪያውን ከኃይል አቅርቦት፣ ከግድግዳ ሶኬት፣ ከመኪና ባትሪ፣ ወይም ከፀሐይ ኢንቨርተር ያላቅቁ። D.3. የ STREAM መሰሪያውን ከሌላ፣ ከተሞከረ የኃይል አቅርቦት ጋር ያገናኙ። D.4. የ STREAM™ መሰሪያውን ያብሩ።	
 ብርት ጥፍት የሚል ቀይ መብራት	E. የጨው ሙሙት ማጠራቀሚያው ባይ ነው።  F. የጨው መጠኑ በጣም ከፍተኛ ነው  G. የጨው ሙሙቱ ሙቀት ከፍተኛ ነው 	E.1. መሰሪያው ውስጥ ያለው የጨው ሙሙት አለማለቁን ያረጋግጡ። E.2. አዲስ የጨው ሙሙት ያዘጋጁ። E.3. የ STREAM™ መሰሪያውን ያብሩ። F.1. የጨው ክምችት መጠኑ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። የጨው መጠኑን ለመቀነስ ሙሙቱ ውስጥ ውሃ ይጨምሩ። F.2. የጨው ሙሙቱ በደንብ መቀላቀሉን ያረጋግጡ (ሁሉም ጨው መሟሟቱን) እና የ STREAM™ መሰሪያውን እንደገና ያስጀምሩ። F.3. ስህተትን የሚያመለክት ደማቅ ቀይ መብራት እስኪበራ ድረስ መሰሪያው እንዲሰራ ያድርጉ። F.4. የቆየውን የጨው ሙሙት ለማስወጣት መሰሪያውን አጥፍተው ድጋሚ በማብራት እርምጃ F.3 ከ3 እስከ 4 ጊዜ ይድገሙት። G.1. የጨው ሙሙቱ በጣም ሞቃት አለመሆኑን ያረጋግጡ። የሚመከረው የጨው ሙሙት ሙቀት 50-100°F (10-38°C) ነው። G.2. ቀዝቃዛ ውሃ በመጠቀም አዲስ የጨው ሙሙት ያዘጋጁ። G.3. መሰሪያውን ያብሩ።	

የችግር ምልክቶች	መንስኤ	የአጥሪተር የማስተካከያ እርምጃ	የሺዲዮ አጋዥ ስልጠና
 ያለሚቋረጥ ብልጭ ድርግም የሚል ቀይ መብራት	H. የግፊት መከላከያው ዲስክ ተሰብሯል።	H.1. የግፊት መከላከያው ዲስክ ያልተሰበረ መሆኑን ያረጋግጡ። H.2. የተቀደደ ከሆነ የግፊት መከላከያውን ዲስክ ይተኩ። H.3. መሰሪያውን በከምጣጤ ወይም መሪአቲክ አሲድ ያጽዱ። መመሪያው ውስጥ ክፍል 7.1.6 ይመልከቱ	
	I. የተዘጉ ቱቦዎች ወይም ክፍል	I.1. በመሰሪያው ውስጥ፣ ወደ ፓምፑ፣ በመሰሪያው ክፍል እና ወደ አካላዊ ታንክ ውስጥ የጨው ሙሙቱ እያለፈ መሆኑን ያረጋግጡ። I.2. የቱቦዎችን መገጣጠሚያዎች እና ቱቦዎች አለመደፈናቸውን ይፈትሹ። I.3. መሰሪያውን በከምጣጤ ወይም መሪአቲክ አሲድ ያጽዱ። መመሪያው ውስጥ ክፍል 7.1.6 ይመልከቱ	
 ደማቅ ቀይ መብራት	J. የሙሙቱ የጨው መጠን በጣም ዝቅተኛ ነው 	J.1. በጨው ሙሙት ማጠራቀሚያ ውስጥ ያለው ጨው በሙሉ መሟሟቱን ያረጋግጡ። J.2. በፊት የነበረው ጨው ሙሉ በሙሉ የሟሟ ከሆነ፣ ወደ ሙሙቱ ጨው ይጨምሩ። J.3. ሙሙቱን በደንብ በመቀላቀል ጨው እንዲሟሟ ያድርጉ። J.4. የ STREAM™ መሰሪያውን ያብሩ።	
	K. የጨው ሙሙት ማጠራቀሚያው ባይ ነው 	K.1. መሰሪያው ውስጥ ያለው የጨው ሙሙት አለማለቁን ያረጋግጡ። K.2. አዲስ የጨው ሙሙት ያዘጋጁ። K.3. መሰሪያውን ያብሩ።	
	L. የግፊት መከላከያው ዲስክ ተሰብሯል።	L.1. የግፊት መከላከያው ዲስክ ያልተሰበረ መሆኑን ያረጋግጡ። L.2. የተቀደደ ከሆነ የግፊት መከላከያውን ዲስክ ይተኩ። L.3. መሰሪያውን በከምጣጤ ወይም መሪአቲክ አሲድ ያጽዱ። መመሪያው ውስጥ ክፍል 7.1.6 ይመልከቱ	
	M. የተዘጉ ቱቦዎች ወይም ክፍል	M.1. በመሰሪያው ውስጥ፣ ወደ ፓምፑ፣ በመሰሪያው ክፍል እና ወደ አካላዊ ታንክ ውስጥ የጨው ሙሙቱ እያለፈ መሆኑን ያረጋግጡ። M.2. የቱቦዎችን መገጣጠሚያዎች እና ቱቦዎች አለመደፈናቸውን ይፈትሹ። M.3. መሰሪያውን በከምጣጤ ወይም መሪአቲክ አሲድ ያጽዱ። መመሪያው ውስጥ ክፍል 7.1.6 ይመልከቱ M.4. መሰሪያውን ያብሩ።	
 ብልጭ ድርግም የሚል ቀይ/አረንጓዴ/ቀይ	N. መሰሪያው ከመጠን በላይ ሞቋል 	N.1. በመሰሪያው ውስጥ፣ ወደ ፓምፑ፣ በመሰሪያው ክፍል እና ወደ አካላዊ ታንክ ውስጥ የጨው ሙሙቱ እያለፈ መሆኑን ያረጋግጡ። N.2. የቱቦዎችን መገጣጠሚያዎች እና ቱቦዎች አለመደፈናቸውን ይፈትሹ። N.3. መሰሪያውን በከምጣጤ ወይም መሪአቲክ አሲድ ያጽዱ። መመሪያው ውስጥ ክፍል 7.1.6 ይመልከቱ	
	O. የጨው ሙሙቱ ማጠራቀሚያ ባይ ነው 	O.1. መሰሪያው ውስጥ ያለው የጨው ሙሙት አለማለቁን ያረጋግጡ። O.2. አዲስ የጨው ሙሙት ያዘጋጁ። O.3. መሰሪያውን ያብሩ።	

የችግር ምልክቶች	መንስኤ	የአጥሪተር የማስተካከያ እርምጃ	የኪዳድ አጋዥ ስልጠና
ፓምፑ አይሰራም- ወይም ፍጥነት የለውም	P. የተዘጉ ቱቦዎች፣ መገጣጠሚያዎች ወይም ዝቃጭ የተጠራቀመበት ክፍል	P.1. በመሳሪያው ውስጥ፣ ወደ ፓምፑ፣ በመሳሪያው ክፍል እና ወደ አካላዊ ታንክ ውስጥ የጨው ሙሙቱ እያለፈ መሆኑን ያረጋግጡ። P.2. የቱቦዎችን መገጣጠሚያዎች እና ቱቦዎች አለመፈፋኛቸውን ይፈትሹ። P.3. መሳሪያውን በኮምጣጤ ወይም ሙረአቲክ አሲድ ያጽዱ። መመሪያው ውስጥ ክፍል 7.1.6 ይመልከቱ P.4. የ STREAM™ መሳሪያውን ያብሩ።	
	Q. በፓምፑ መጋጠሚያ ውስጥ ቆሻሻ	Q.1. ከፓምፑ መጋጠሚያ ላይ የመጨመቂያ ቱቦዎችን በማላቀቅ ቆሻሻ ያለመኖሩን ያረጋግጡ። Q.2. ንጹህ ውሃ የመጨመቂያ ቱቦው ውስጥ ያስገቡ። Q.3. የፓምፑን የመጨመቂያ ቱቦ በፓምፑ ራስ ላይ መልሰው በመግጠም ሰማያዊውን ክዳን በታው ይመልሱት። Q.4. የ STREAM™ መሳሪያውን ያብሩ።	
	R. ፓምፑ ይበራል፣ ነገር ግን ጥርሶቹ አይሸከረከሩም፣ ፓምፑ ይጨሃል	R.1. ከፓምፑ መጋጠሚያ ላይ የመጨመቂያ ቱቦውን ያላቅቁ R.2. የመጨመቂያ ቱቦውን ደጋግመው ይዘርጉ (ይወጥሩ) R.3. የመጨመቂያ ቱቦውን ከፓምፑ መጋጠሚያ (ራስ) ካላቀቁ በኋላ ፓምፑ ያለ ቱቦው የሚሸከረከር መሆኑን ለማየት የ STREAM™ ስርዓቱን ያብሩት። ፓምፑ ያለ ቱቦዎቹ የማይሸከረከር ከሆነ፣ ባለሙያ ያማክሩ። R.4. ፓምፑ እየሰራ ከሆነ ሰማያዊውን የፓምፑ ክዳን መልሰው በመክደን የፓምፑን የመጨመቂያ ቱቦ መልሰው ይግጥሙ። R.5. የ STREAM™ መሳሪያውን ያብሩ።	
	S. የተቀደደ የግፊት መከላከያ ዲስክ	S.1. የግፊት መከላከያው ዲስክ ያልተሰበረ መሆኑን ያረጋግጡ። S.2. የተቀደደ ከሆነ የግፊት መከላከያውን ዲስክ ይተኩ። S.3. መሳሪያውን በኮምጣጤ ወይም ሙረአቲክ አሲድ ያጽዱ። መመሪያው ውስጥ ክፍል 7.1.6 ይመልከቱ S.4. የ STREAM™ መሳሪያውን ያብሩ።	
በ STREAM መያዣ ውስጥ እርጥበት	T. የላሉ መገጣጠሚያዎች፣ በመያዣ ውስጥ እርጥበት።	T.1. የፍሳሹን መነሻ የቱ ጋር እንደሆነ ይመርምሩ። T.2. መሳሪያውን ያጥፉት። T.3. ቱቦዎችን ይጠግኑ ወይም መገጣጠሚያዎችን ያጥብቁ። T.4. የ STREAM™ መሳሪያውን ያብሩ።	
በመሳሪያው ውስጥ ምንም ፍሳሽ የለም	U. የተዘጉ ቱቦዎች፣ መገጣጠሚያዎች ወይም ዝቃጭ የተጠራቀመበት ክፍል	U.1. በመሳሪያው ውስጥ፣ ወደ ፓምፑ፣ በመሳሪያው ክፍል እና ወደ አካላዊ ታንክ ውስጥ የጨው ሙሙቱ እያለፈ መሆኑን ያረጋግጡ። U.2. የቱቦዎችን መገጣጠሚያዎች እና ቱቦዎች አለመፈፋኛቸውን ይፈትሹ። U.3. መሳሪያውን በኮምጣጤ ወይም ሙረአቲክ አሲድ ያጽዱ። መመሪያው ውስጥ ክፍል 7.1.6 ይመልከቱ U.4. የ STREAM™ መሳሪያውን ያብሩ።	
	V. የግፊት መከላከያው ዲስክ ተሰብሯል።	V.1. የግፊት መከላከያው ዲስክ ያልተሰበረ መሆኑን ያረጋግጡ። V.2. የተቀደደ ከሆነ የግፊት መከላከያውን ዲስክ ይተኩ። V.3. መሳሪያውን በኮምጣጤ ወይም ሙረአቲክ አሲድ ያጽዱ፣ በመመሪያው ውስጥ ክፍል 7.1.6 ይመልከቱ V.4. የ STREAM™ መሳሪያውን ያብሩ።	
	W. በማጥለያው እና በቱቦዎቹ ወይም መገጣጠሚያ መካከል የተላቀቀ ቦታ።	W.1. አይዝን ማያያዣው ላይ የጨው ሙሙቱ ማጥለያ ከ ወደ ውስጥ ማሳለፊያ ቱቦው ጋር በትክክል መግጠሙን ያረጋግጡ። W.2. ሁሉንም መገጣጠሚያዎች ያጥብቁ። W.3. ማጥለያው የጨው ሙሙቱ ውስጥ ሙሉ በሙሉ መጥለቁን ያረጋግጡ።	

የችግር ምልክቶች	መንስኤ	የአጥሪተር የማስተካከያ እርምጃ	የቪዲዮ አጋዥ ስልጠና
ዝቅተኛ የክሎሪን ምርት	X. የጨው መጠን በጣም ዝቅተኛ ነው 	X.1. በጨው ሙሙት ማጠራቀሚያ ውስጥ ያለው ጨው በሙሉ መሟሟቱን ያረጋግጡ። የሚፈለገው የጨው ክምችት 15 ግራም/ሊትር ነው። X.2. በፊት የነበረው ጨው ሙሉ በሙሉ የሟሟ ከሆነ፣ ወደ ሙሙቱ ጨው ይጨምሩ። X.3. ሙሙቱን በደንብ በመቀላቀል ጨው እንዲሟሟ ያድርጉ። X.4. የ STREAM™ መሳሪያውን ያብሩ።	
	Y. የኃይል አቅርቦት መቁረጥ	Y.1. የ STREAM™ መሳሪያው የኃይል አቅርቦት አለመቁረጡን ያረጋግጡ። Y.2. የኃይል አቅርቦቱን ይፈትሹ። የኃይል አቅርቦቱ ተሰክቷል? ግድግዳው ላይ የኃይል አቅርቦት አለ? ከባትሪ ጋር የተገናኘ ከሆነ ባትሪው ሞቷል ወይስ አነስተኛ ኃይል ነው ያለው? Y.3. አሁን ላይ ከተገናኘው የኃይል አቅርቦት ያላቅቁ። Y.4. ሌላ የግድግዳ የኃይል ማገናኛ ላይ ይሰኩ ወይም ከተለዋጭ የኃይል ምንጭ ጋር ያገናኙ (ማለትም የመኪና ባትሪ ወይም የፀሐይ ፓነል ኢንቨርተር)። Y.5. የ STREAM™ መሳሪያውን ያብሩ።	
	Z. የካልሲየም ካርቦኔት መጠራቀም	Z.1. የቆሽሽ መሳሪያ ቁጥጥር የሌለው የኤሌክትሪክ ኃይል በማሳለፍ እሴክትሮቶች ላይ ጉዳት ሊያደርስ እና ምርት ሊቀንስ ይችላል። Z.2. በመሳሪያው ውስጥ፣ ወደ ፓምፑ፣ በመሳሪያው ክፍል እና ወደ አካላዊ ታንክ ውስጥ የጨው ሙሙቱ እያለፈ መሆኑን ያረጋግጡ። Z.3. የቱቦዎችን መገጣጠሚያዎች እና ቱቦዎች አለመደፈናቸውን ይፈትሹ። Z.4. የተከማቸ ካርቦኔትን ከቱቦዎች እና መገጣጠሚያዎች ላይ ያስወግዱ። Z.5. መሳሪያውን በኮምጣጤ ወይም ሙሪአቲክ አሲድ ያጽዱ። መመሪያው ውስጥ ክፍል 7.1.6 ይመልከቱ Z.6. የ STREAM™ መሳሪያውን ያብሩ።	
	AA. የመሳሪያው የመስራት አቅም ተሟጧል	AA.1. መሳሪያው የአገልግሎት ማብቂያ ጊዜው ደርሷል። AA.2. የመሳሪያውን amperage ያረጋግጡ፣ 12—21amps መሆን አለበት። AA.3. ከመሳሪያው እየወጣ ያለውን የፍሰት መጠን ያረጋግጡ። ፍሰት 4.2-5.4ሚሊ/ደቂቃ መሆን አለበት AA.4. የክሎሪን ምርቱን ያረጋግጡ፣ በመመሪያው ውስጥ ያለውን አባሪ C የክሎሪን ሙከራ ይመልከቱ AA.5. በመመሪያው ውስጥ ያለውን ክፍል 7.2.3 ይመልከቱ—የኤሌክትሮሊቲክ መሳሪያ መተካት።	
የኃይል አቅርቦቱ ኃይል እየሰጠ አይደለም	AB. የኃይል አቅርቦቱ ተበላሽቷል	AB.1. የ STREAM መሳሪያውን ያጥፉ። AB.2. መሳሪያውን ከኃይል አቅርቦት፣ ከግድግዳ ሶኬት፣ ከመኪና ባትሪ፣ ወይም ከፀሃይ ኢንቨርተር ያላቅቁ። AB.3. በኃይል አቅርቦት ማቀፊያው እና በመቆጣጠሪያ ሳጥኑ መካከል ያለው ማገናኛ በትክክል መግጠሙን ያረጋግጡ። AB.4. የኃይል አቅርቦቱ ማቀፊያ በአይን የሚታይ ብልሽት እንደሌለው ያረጋግጡ። AB.5. የ STREAM መሳሪያውን ከሌላ፣ ከተሞከረ የኃይል አቅርቦት ጋር ያገናኙ። AB.6. የ STREAM መሳሪያውን ያብሩ። AB.7. እነዚህ እርምጃዎች ችግሩን ካላስተካከሉ፣ በኃይል መጨናነቅ ምክንያት የኃይል አቅርቦቱ ማቀፊያ ተጎድቶ ሊሆን ይችላል።	
በመሳሪያው ውስጥ ምንም ፍሰት የለም	AC. የተዘጉ ቱቦዎች፣ መገጣጠሚያዎች ወይም ዝቃጭ የተጠራቀሙበት ክፍል	AC.1. በመሳሪያው ውስጥ፣ ወደ ፓምፑ፣ በመሳሪያው ክፍል እና ወደ አካላዊ ታንክ ውስጥ የጨው ሙሙቱ እያለፈ መሆኑን ያረጋግጡ። - ፍሰቱ ያልተቋረጠ ከሆነ [ምንም ዓይነት መደፈን ወይም መንጠባጠብ ከሌለ]፣ መሳሪያውን በኮምጣጤ ወይም ሙሪያቲክ አሲድ ለ 3-5 ዓይነቶች ያጽዱ፣ በመመሪያው ውስጥ ክፍል 7.1.6 ይመልከቱ። ይህ ችግሩን ካስተካከለው ወደ እርምጃ AC.4 ይቀጥሉ። - የጨው ሙሙቱ በትክክል እየፈሰሰ ካልሆነ ወደ እርምጃ 2 ይቀጥሉ። AC.2. የካልሲየም ክምችቱ አካባቢ የቱ ጋር እንደሆነ ይለዩ [ትቦዎች፣ መገጣጠሚያዎች፣ ወይም የመሳሪያ ክፍል] AC.3. በተቻለ መጠን የዝቃጭ ክምችትን በእጅዎ ያስወግዱ፤ ይህንንም ለማድረግ ቱቦዎችን ማሸት ወይም መበታተን [ትቦዎችን እና መገጣጠሚያዎችን መፍታት] ሊጠበቅብዎ ይችላል። - መሳሪያው መበታተን የሚያስፈልገው ከሆነ ባለሙያ ያነጋግሩ።	

	AC.4. በዚህ ጊዜ የጨው ሙሙቱን ለማዘጋጀት ጥቅም ላይ የዋለውን የውሃ ጥንካሬ ለመለካት፣ ከተካተቱት የውሃ ጥንካሬ መለኪያዎች ውስጥ አንዱን ይጠቀሙ እና ውጤቱን ይመዝግቡ፡፡ - ከፍተኛ መለኪያዎች ብዙ ጊዜ ማጽዳት አስፈላጊ መሆኑን ሊያመለክቱ ይችላሉ፡፡ AC.5. የ STREAM መሳሪያውን ያብሩ፡፡
--	---